



[ナレッジベース](#) > [Engine Articles](#) > [723 / 723Plus / 828 ソフトウェア ローディング](#)

723 / 723Plus / 828 ソフトウェア ローディング

Marc Smeets - 2024-09-27 - [Engine Articles](#)

723 / 723Plus / 828に同じアプリケーション ファイルでリビジョンの違うファイルをローディングすると、内部の変数が混在してCPU OKが消灯し起動しない状態になることがあります。

解決する為に以下の手順を行ってください。

a)一度、別のアプリケーション ファイルをローディングして、再度ローディングしてください。

b)別のアプリケーション ファイルがない場合

1. 通常のローディング手順でダウンロードを開始し途中の状態でキャンセルしてください。(キャンセルまたは通信ケーブルを抜く)

2. 電源を投入して723 / 723Plus / 828が起動しないことを確認します。

3. 723 / 723Plus / 828に電源を投入した直後にウッドワードServlinkを使用して通信リトライにより723 / 723Plus / 828をブート状態にします。

4. ブート状態を確認したらアプリケーション ファイルをローディングして、電源を再度投入して正常に起動することを確認してください。

不明な点がありましたら、お近くのウッドワード販売代理店またはウッドワードテクニカルアシスタンスグループにお問い合わせください。